

リリースノート

Video Conference Manager バージョン 1.6.0

2017/04/25

株式会社 東和エンジニアリングは、Video Conference Manager バージョン 1.6 ソフトウェアをリリースしました。このリリースノートでは、バージョン 1.6.0 ソフトウェアについて御説明します。

このリリースノートに記載されている機能の使用方法の詳細については、VCM 操作マニュアルに掲載されています。

VCM バージョン 1.6.0 ソフトウェアのインストール

新たにソフトウェアをインストールするか、既存のソフトウェアをアップグレードすることによって、VCM を新たに利用、継続して利用し続けることができます。

既存ソフトウェアのアップグレード方法は弊社サポートセンターまでお問い合わせ下さい。ソフトウェアを新たにインストールする方法は製品 CD ディスクに含まれたドキュメント「VCM インストールマニュアル」を参照して下さい。

バージョン 1.6.0 の新機能

- ・ Panasonic 製 HD コム KX-VC2000J に対応しました。
- ・ Polycom 製 RPG-300・RPG500・RPG700 に対応しました。
- ・ Sony 製 PCS-XC1 に対応しました。

既知の制限

下表は、各バージョンで確認された問題・制限の一覧です。

項目	ID	確認された VCM バージ ョン	説明	回避策
端末	1.5.0 -141201003	1.5.0	Panasonic 社製ビデオ会議端末 HDコムにおいて、端末状態表示の「受信フレームレート」の表示は出来ません。	(機器仕様)
端末	1.5.0 -141201002	1.5.0	Panasonic 社製ビデオ会議端末 HDコムにおいて、つながるねっとサービス経由での端末接続は出来ません。	「標準・つながるねっとサービスモード」に設定することで標準モードでの接続が出来ます。つながるねっとサービス端末は機器のリモコンで直接接続して下さい。
端末	1.5.0 -141201001	1.5.0	Panasonic 社製ビデオ会議端末 HDコムにおいて、スタンバイ状態に移行した端末のコントロールは行えません。	(機器仕様) スタンバイ移行時間を0分に設定し、スタンバイを無効に設定することで回避可能です。

端末	1.5.0 -140807001	1.5.0	Panasonic 社製ビデオ会議端末 HDコムにおいて、デュアルストリーム中にメイン映像入力の切替は出来ません。	(機器仕様) シングルストリーム設定時は、プレゼン入力切替で主入力が切り替わりません。
端末	1.6.0-170425001	1.6.0	RPG シリーズでのレイアウト変更機能は非対応です	付属リモコンでの直接操作を行ってください
端末	1.6.0-170425002	1.6.0	PCS-XC1 のカメラプリセット操作は一度操作した後約7秒間は次のカメラ操作を実施することができません。	(機器仕様) プリセット操作を実行した後は7秒ほど待ってから次のカメラ操作を実施してください。
端末	1.6.0-170728001	1.6.0	HD コムシリーズが手動応答設定時かつ複数着信を一度に受けた際にVCM 上の応答ポップアップ操作が機能しない状態になることがあります。	(HD コム側の機器仕様) 応答できない場合は一度拒否ボタンを押下して相手のステータスを「接続失敗」にし、再度個別接続操作にて接続を実施してください。

v 1.6 で変更された項目

下表は、本バージョンで変更された仕様の一覧です。

項目	仕様変更された VCMバージョン	説明	回避策
端末	1.6.0	Cisco MXP シリーズ、EX90 シリーズでの利用履歴出力機能が非対応となりました	機器本体から通話履歴の取得を実施してください。
表示	1.6.0	Other 端末、IP アドレス直接入力端末のステータス表示を「不明」から「取得不可」に変更しました。	
機能	1.6.0	利用履歴の蓄積仕様を 1 日 1 回の定時蓄積および VCM と端末の Telnet 接続時に変更しました。	最新の利用履歴を取得する場合は端末の電源を一度 OFF にしてから再度 ON し、3 分以上待つ、もしくは電源を ON にした状態で 1 日待つことで前日分の最終データが蓄積されます。

インターオペラビリティ

VCM はさまざまな製品との組合せで広範にテストされています。以下のリストは、VCM とインターオペラビリティのある機器の完全なリストではありません。バージョン 1.5.0 までのインターオペラビリティテストが完了している製品を示したものです。本内容は機種（型番）間での相互接続性を示すものではありません。

下表は 2017/4/30 時点で、VCM バージョン 1.6 で動作する機種一覧です。

No.	メーカー	機種	Firmware Ver.	備考
1	Life Size	Room220	LS_RM2_4.11.3 (8)	
2		Team 220	LS_TM2_4.8.6 (4)	
3		Express220	LS_EX2_4.11.3 (8)	
4		Passport	LS_PP1_4.11.4 (23)	
	SONY	PCS-XG100	2.45.00	内蔵 MCU0 拠点での登録をした場合通信状態取得不可
5		PCS-XG80	2.14、2.34	
6		PCS-XG55	2.36.00	
7		PCS-XL55	2.36.00	
8		PCS-XC1	1.30.00.pcs-xc1	
9	Polycom	HDX 9000	3.0.3.1	※1
10		HDX 8000	3.0.5	
11		HDX 7000	3.0.3.1	
12		HDX 6000	3.0.2.1	
13		RPG-300	6.1.0	レイアウト変更機能非対応
14		RPG-500	6.1.0	レイアウト変更機能非対応
15		RPG-700	6.1.0	レイアウト変更機能非対応
16	Cisco	C 90	TC5.1.1.288225	
17		C 60	TC5.1.3.292001	
18		C 40	TC5.1.0.280662	
19		C 20	TC5.1.3.292001	
20		SX20	TC5.1.3.292001	
21		EX90	TC5.1.4.295090	ボリューム調整機能非対応
22	Panasonic	KX-VC1600	4.1	
23		KX-VC1300	4.1	
24		KX-VC2000J	4.5.1	

※1 現在は、内蔵 MCU にのみ対応しておりません。ご注意ください。