

リリースノート

Video Conference Manager バージョン 1.5.0

2015/1/26

株式会社 東和エンジニアリングは、Video Conference Manager バージョン 1.5 ソフトウェアをリリースしました。このリリースノートでは、バージョン 1.5.0 ソフトウェアについて御説明します。

このリリースノートに記載されている機能の使用方法の詳細については、VCM 操作マニュアルに掲載されています。

VCM バージョン 1.5.0 ソフトウェアのインストール

新たにソフトウェアをインストールするか、既存のソフトウェアをアップグレードすることによって、VCM を新たに利用、継続して利用し続けることができます。

既存ソフトウェアのアップグレード方法は弊社サポートセンターまでお問い合わせ下さい。ソフトウェアを新たにインストールする方法は製品 CD ディスクに含まれたドキュメント「VCM インストールマニュアル」を参照して下さい。

バージョン 1.5.0 の新機能

- ・ Panasonic 社製ビデオ会議端末 HD-COM に対応しました。(*1)

(*1) KX-VC1600J、KX-VC1300J のみ対応。旧機種は接続先登録のみ可能。

バージョン 1.5.0 で解決された問題

下表は、バージョン 1.5.0 で解決された問題の一覧です。

ID	説明
1.4.1-140807001	接続失敗になった端末を接続先リストから切断し、残り端末が1台になっても会議が自動終了しない状態となっていました。この問題は解決されました。

既知の制限

下表は、各バージョンで確認された問題・制限の一覧です。

項目	ID	VCMバージョン	説明	回避策
端末	1.5.0 -141201003	1.5.0	Panasonic 社製ビデオ会議 端末 HD コムにおいて、端 末状態表示の「受信フレー ムレート」の表示は出来ま せん。	(機器仕様)
端末	1.5.0 -141201002	1.5.0	Panasonic 社製ビデオ会議 端末 HD コムにおいて、つ ながるねっとサービス経由 での端末接続は出来ませ ん。	「標準・つながるねっ とサービスモード」に 設定することで標準 モードでの接続が出 来ます。つながるねっ とサービス端末は機 器のリモコンで直接 接続して下さい。

端末	1.5.0 -141201001	1.5.0	Panasonic 社製ビデオ会議 端末 HD コムにおいて、ス タンバイ状態に移行した端 末のコントロールは行えま せん。	(機器仕様) スタンバイ移行時間 を0分に設定し、スタ ンバイを無効に設定 することで回避可能 です。
端末	1.5.0 -140807001	1.5.0	Panasonic 社製ビデオ会議 端末 HD コムにおいて、デ ュアルストリーム中にメイ ン映像入力の切替は出来ま せん。	(機器仕様) シングルストリーム 設定時は、プレゼン入 力切替で主入力が切 り替わります。
端末	1.5.0 -160118001	1.5.0	SONY 社製ビデオ会議端末 PCS-XG100 において、内蔵 拠点数0でVCMに登録する と端末の状態取得が正常に 行われません。	機器に登録する際は 内蔵拠点数を1以上 で登録することで回 避可能です。
端末	1.5.0 -160118002	1.5.0	Polycom 社製ビデオ会議端 末 HDX9000 / HDX7000 (FWVer.4.3.2-260007) において、VCMからの操作 で主入力切替操作、および プレゼンテーションを開始 できません。	本機能を利用する場 合、機器本体のリモコ ンで操作をして下さ い。

インターオペラビリティ

VCM はさまざまな製品との組合せで広範にテストされています。以下のリストは、VCM とインターオペラビリティのある機器の完全なリストではありません。バージョン 1.5.0 までのインターオペラビリティテストが完了している製品を示したものです。本内容は機種（型番）間での相互接続性を示すものではありません。

下表は 2016/1/26 時点で、VCM バージョン 1.5.0 で動作する機種一覧です。

メーカー	機種（型番）	FW バージョン	備考
Life Size	Room 220	LS_RM2_4.11.3 (8)	
	Team 220	LS_TM2_4.8.6 (4)	
	Express 220	LS_EX2_4.11.3 (8)	
SONY	PCS-XG80	2.45.00	
	PCS-XG55	2.36.00	
	PCS-XL55	2.45.00	
	PCS-XG100	2.45.00	
Polycom	HDX-9000	3.18-49137	内蔵 MCU 接続は非対応 入力切替、プレゼンモード は非対応
	HDX-8000	3.18-49137	
	HDX-7000	3.18-49137	入力切替、プレゼンモード は非対応
	HDX-6000	3.18-49137	
Cisco	C90	TC5.1.1.288225	
	C60	TC5.1.3.292001	
	C40	TC5.1.0.280662	
	C20	TC5.1.3.292001	
	SX20	TC6.2.0	
	EX90	TC7.3.4	ボリューム調整は非対応
Panasonic	KX-VC1300	4.25	
	KX-VC1600	4.25	